Піскоструминний пістолет з аксесуарами 1000г



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції



Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед першим використанням. Користувач несе відповідальність за ознайомлення з усіма інструкціями, необхідними для безпечного використання та експлуатації, а також за розуміння всіх ризиків, які можуть виникнути під час експлуатації обладнання.

УВАГА!!!

У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, фотографії та малюнки в інструкціях наведені лише для ілюстрації і можуть відрізнятися від придбаного товару.

Ці розбіжності не можуть бути підставою для скарги.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Ємність присоски: 1 л Робочий

тиск: 3,5 - 5 бар

Витрата повітря: 200 л/хв.

Приєднувальна різьба: 1/4" Мішок для збору піскоструминного матеріалу для повторного

використання 4 насадки

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Робоче місце

- ТРИМАТИ РОБОЧЕ МІСЦЕ В ЧИСТОТІ. Безлад на робочому місці збільшує ймовірність нещасних випадків.

- ДОТРИМУЙТЕСЬ УМОВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. Не використовуйте обладнання у вологих або мокрих місцях. Не піддавайте впливу дощу. Ніколи не використовуйте електрообладнання поблизу легкозаймистих газів і рідин.

- ТРИМАЙТЕ ДІТЕЙ НА БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ ВІД ПРИСТРОЮ. Діти не повинні перебувати на робочому місці.

Будь-яке відволікання може стати причиною нещасного випадку. Не дозволяйте дітям переносити обладнання або будь-які аксесуари, пов'язані з ним.

Безпека користувачів

1. Під час роботи з обладнанням слід дотримуватися особливої обережності та здорового глузду. Це

Заборонено працювати з обладнанням, якщо ви перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або рецептурних ліків. Ознайомтеся з інструкцією до ліків, які ви приймаєте, щоб зрозуміти, чи не впливають вони на ваші судження та розуміння. Якщо у вас є якісь сумніви, не використовуйте пристрій.

2. Використовуйте відповідні засоби захисту. Під час роботи з обладнанням носіть захисні окуляри,

пилову маску, неслизьке взуття, шолом і засоби захисту органів слуху, якщо цього вимагає ситуація. Це знизить ризик нещасного випадку.

3. Уникайте випадкового ввімкнення пристрою. Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні. Під час перенесення пристрою не тримайте його за вимикач, оскільки це підвищує ризик нещасного випадку.

Pro-Tech shop

4. Перед запуском пристрою витягніть з нього всі ключі для налаштування. Гайковий ключ, прикріплений до рухомих частин обладнання, може спричинити травму.

5. Не тягніться вище рівня пристрою. Під час роботи зберігайте стійку позу та рівновагу. Це дозволить вам краще контролювати обладнання в разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

6. ОДЯГАЙТЕСЯ ВІДПОВІДНО. Не носіть вільний одяг або прикраси, оскільки вони можуть бути захоплені рухомими частинами обладнання. Під час роботи з обладнанням рекомендується носити взуття з неслизькою підошвою. Довге волосся повинно бути належним чином заколоте. Завжди носіть відповідний захисний одяг.

7. Необхідно використовувати фіксатор заготовки. Це безпечніше, ніж тримати заготовку рукою, оскільки дозволяє використовувати обидві руки для керування верстатом.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ПНЕВМАТИЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Забороняється використовувати інструмент не за призначенням.

2. Пневматичні інструменти не призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах і не захищені високовольтною ізоляцією.

3. Необхідно підтримувати в належному стані обладнання та всі можливі засоби безпеки інструментів, а також робочих місць.

4. Обладнання повинно бути справним, чистим і придатним для використання.

5. Використовуйте армовані шланги в місцях, схильних до механічних пошкоджень.

6. Підключення та відключення шланга від основного джерела живлення слід виконувати при закритому повітряному клапані.

7. Після під'єднання шланга необхідно спочатку продути його, вживши відповідних заходів для видалення пилу, що накопичився, і лише потім під'єднати пневматичний інструмент.

8. Шланги не повинні перетинатися з електричними кабелями під напругою або знаходитися поблизу них.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Носіть робочий і захисний одяг, призначений для використання на робочому місці. Не носіть вільний одяг, який може спричинити ризик займання або захоплення матеріалу під час роботи з рухомими інструментами.

2. Візуально перевіряйте стан інструменту перед кожним використанням. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо ви виявили будь-які пошкодження або несправності, не починайте роботу. Тільки після того, як ви переконаєтеся, що всі несправності усунуто, можна продовжувати роботу.

3. Переконайтеся, що напірні шланги не пошкоджені і не ослаблені.

4. Переконайтеся, що початок роботи не спричиняє небезпеки для інших людей, які перебувають на тому ж робочому майданчику або в безпосередній близькості.

5. Приступаючи до роботи, поступово подавайте повітря в інструмент і тільки після того, як переконаєтеся в його ефективності, ввімкніть повну подачу повітря. При виявленні будь-якої несправності подача повітря повинна бути
негайно зачиняються.

ПІД ЧАС РОБОТИ

1. Працюючи пліч-о-пліч, необхідно розвертатися так, щоб ніхто не отримав травми від інструментів сусіда.

2. Закріпіть наконечники робочих інструментів в ручці, щоб вони не випали під час роботи.

3. Перед заміною приладдя, зміною налаштувань або ремонтом від'єднуйте інструмент від напірного шланга, якщо він не використовується.

Є НЕПРИПУСТИМИМ:

- перевищувати значення тиску, щоб збільшити продуктивність інструменту

- спрямовувати напірний шланг на себе або на інших людей

- здувати пил і пилок з одягу стисненим повітрям

- торкатися рухомих частин обладнання

- дозволяти будь-якій особі працювати на своєму робочому місці без дозволу керівника

- самостійно ремонтувати обладнання

- ремонтувати, налаштовувати або замінювати підказки під час роботи з інструментами

- відключити подачу повітря, розірвавши шланг

- встановлення швидкороз'ємного з'єднання на інструмент (вібрація від напірного шланга може спричинити пошкодження та серйозну небезпеку для здоров'я)

- спиратися ліктями на корпус під час роботи з пневматичними інструментами, щоб збільшити тиск

- неповнолітні, хворі, особи у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ

1. Зупиніть працююче обладнання та ретельно очистіть робоче місце.

2. Зберігайте інструменти та допоміжне обладнання у спеціально відведених для цього місцях.

3. Переконайтеся, що робоче місце та залишене обладнання не створюють небезпеки для оточуючих.



ОПИС ЧАСТИНИ ГАРМАТИ

1. Ручка.
2. Мішок для збору матеріалу
3. Реактивний
4. Важіль / спусковий гачок
5. Повітряне сполучення
6. Контейнер для матеріалу



Pro-Tech shop

Вміст пакету

1. Піскоструминний пістолет з контейнером
2. Мішок для збору піскоструминного матеріалу
3. 4 різні шліфувальні насадки
4. Контейнер для піскоструминного матеріалу


Перед початком роботи

Прикрутіть з'єднання до пристрою. Оберніть різьбу ущільнювальним матеріалом (наприклад, тефлоновою стрічкою) перед тим, як

Обслуговування та експлуатація

Щоб запобігти появі корозії на обладнанні, його необхідно регулярно обслуговувати та правильно експлуатувати. Змащування слід здійснювати за допомогою маслянки.

Не забувайте, що належне змащення має важливе значення для належного функціонування обладнання.

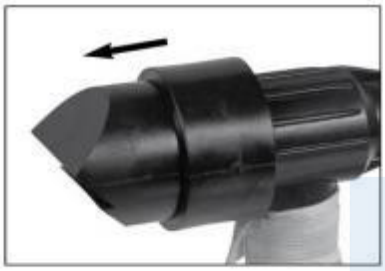

Вибір та заміна форсунок


Опускаємо форсунки і одягаємо їх вручну.



Запуск

Вставте трубку від пістолета в контейнер.

Потім прикрутіть пістолет до контейнера за допомогою різьби. Перевірте, чи добре закручена ємність.

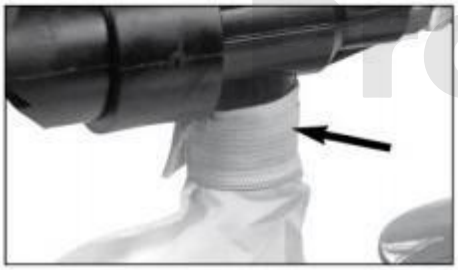


Прикріпіть мішок для збору піскоструминного матеріалу.



Виберіть правильну насадку та закріпіть її.

Встановіть правильний робочий тиск пристрою (не більше 6 бар).

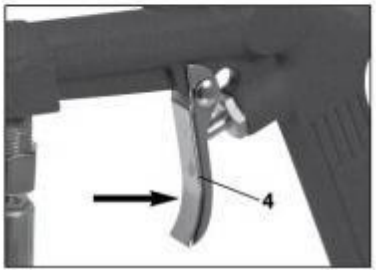

Потім натисніть важіль/курок (4), щоб почати піскоструминну обробку.

Оптимальна відстань обприскування - 20 см.

ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

1. Робоче місце має бути добре освітленим і чистим. Забороняється допускати на робоче місце дітей і тварин.

2. Розмістіть пневматичний шланг таким чином, щоб уникнути його пошкодження. Шланг повинен бути достатньо довгим і вільним.

3. Якщо можливо, помістіть піскоструминний елемент у піскоструминний апарат. В іншому випадку елемент слід закрити, щоб запобігти пошкодженню стін, інструментів або інших об'єктів.

ВАЖЛИВО! Проводьте піскоструминну обробку у відповідному місці або встановіть захисні екрани та бар'єри. Під час роботи з пістолетом носіть захисний одяг і захисні окуляри.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Підключіть пневматичний шланг компресора до муфти підключення повітря (4) піскоструминного пістолета (5). Рекомендується використовувати швидкороз'ємний з'єднувач (не входить до комплекту) для підключення повітря, що полегшить під'єднання шланга.

2. Увімкніть компресор і встановіть робочий тиск на 90 PSI.

УВАГА! Робочий тиск вказує на тиск подачі стисненого повітря під час роботи.

3. Міцно тримайте пістолет (5) обома руками. Спрямуйте сопло (6) на об'єкт, що підлягає піскоструминній обробці. Потім натисніть на спусковий гачок (7), щоб почати роботу.

4. Тримайте пістолет близько до заготовки. Чим ближче, тим менше буде розсіювання.

УВАГА! Перед початком піскоструминної обробки перевірте, якого ефекту ви хочете досягти на частині об'єкта, що підлягає піскоструминній обробці.

5. За потреби додайте в контейнер пісок.

ВАЖЛИВО! Перед заповненням контейнера скиньте тиск, відпустивши спусковий гачок, вимкніть компресор і знову натисніть на спусковий гачок.

6. Після завершення роботи скиньте тиск, відпустивши курок. Вимкніть компресор. Знову натисніть на курок, щоб випустити стиснене повітря. Від'єднайте пістолет від джерела подачі повітря.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте абразивні матеріали відповідно до місцевих норм.

7. Чистіть пістолет і зберігайте його в сухому приміщенні, недоступному для дітей.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ. Перевірте загальний стан обладнання. Перевірте, чи немає ослаблених гвинтів, рухомих частин пістолета або засмічених сопел, пошкоджених деталей, пошкоджених шлангів і будь-яких інших видимих пошкоджень, які можуть перешкоджати правильній роботі пістолета.

2. ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ. Негайно протріть пістолет і контейнер чистою вологою ганчіркою. При необхідності використовуйте м'який миючий засіб.

ВАЖЛИВО! Не використовуйте розчинники для очищення пістолета і не занурюйте його в рідини!

3. Зберігайте пістолет у теплому приміщенні, недоступному для дітей.

ВАЖЛИВО! Усі ремонтні роботи та інші процедури, не описані в посібнику, повинні виконуватися фахівцем.

ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

ПРОБЛЕМА	ЙМОВІРНА ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Поганий матеріальний потік або його відсутність	1. Повітря надто вологе. 2. Тиск занадто низький. 3. Вологий абразивний матеріал. 4. Занадто багато абразивного матеріалу. 5. Забита форсунка. 6. Порожній контейнер.	1. Використовуйте чисте і сухе повітря. 2. Збільшити тиск. 3. Використовуйте сухий матеріал. 4. Зменшіть кількість матеріалу та відфільтруйте абразивний матеріал. 5. Перевірка, чи немає в абразивному матеріалі грудочок, які могли б забити сопло. При очищення сопла використовуйте пневматичний пістолет.
Занадто багато. абразивного матеріалу або надмірна витрата матеріалу	1. Тиск повітря занадто низький.	1. Збільшити тиск повітря.
Небажаний піскоструминний малюнок	1. Повітря надто вологе. 2. Абразивні частинки мають різний розмір. 3. Брудний абразивний матеріал.	1. Використовуйте сухе та чисте повітря. 2. Замініть абразивний матеріал. 3. Очистіть або замініть абразивний матеріал.

Pro-Tech shop